



Hyundai Atos 1,0 l Motorkode G4HC Alle biler indtil produktionsår 12.99

Motoren går ujævnt

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være et defekt ledningsnet. Andre reklamationer kan være:

- Ingen motoreffekt
- Forsinket reaktion på gasgivning
- Motoren går i stå under kørslen.

I disse tilfælde skal ledningsnettet og stik-kontakterne og -forbindelserne til sugetryksføleren, strømfordeleren og gasspjældskontakten kontrolleres for beskadigelser og i givet fald reparerer.

Sørg også for, at ledningerne er trukket således, at der ikke kan forekomme nogen trækbelastning på stikforbindelserne, f.eks. som følge af motorvibrationer.

- 1 Tomgangsstiller
- 2 Sugerørs-trykføler
- 3 Gasspjældskontakt
- 4 Kontrolstik,
tændingstidspunkt
- 5 Brændstoffordampnings-
regenerationsventil
- 6 Strømfordeler
- 7 Knastakselføler
- 8 Brændstoftrykregulator

