



Fiat Idea Fra stel-nr. 122376 til 129997 Lancia Musa Fra stel-nr. 1050002-1057835 Alle modeller med manuel temperaturregulering

Sporadisk lysen af advarselsblinket

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan kontakten for advarselsblinket være årsagen. På grund af en intern fejl i kontakten bliver advarselsblinkene aktiveret uden at denne kontakt benyttes. I dette tilfælde skal kontakten for advarselsblinkene udskiftes.

Arbejdsstrinnene udføres på følgende vis.

1. Træk drejekontakten (3) fortil ud af betjeningsdelen (4b).
2. Holdetapperne (4a) trykkes nedad og betjeningsdelen (4b) trækkes af holderen (2).
3. Træk stikforbindelsen (5) af betjeningsdelen.
4. Afmonter advarselsblikeren (6) og udskift den.
5. Monter alle afmonterede dele i omvendt rækkefølge.
6. Kontroller systemet for fejlfri funktion.

