



Land Rover Defender Alle Td5-dieselmoteller Chassisnr.: XA 159810 - YA 183386

Stoplygter uden funktion/ batteriet er afladet

Hvis stoplygterne ved ovennævnte biler ikke fungerer, eller batteriet aflades under kørsel, kan dette skyldes en defekt sikring. Kontrollér den fælles sikring for stoplygter og baklygter i sikringsboksen i passagersiden. Den indsatte 10A-sikring springer, hvis den elektriske belastning på grund af anhængerkørsel ligger mere end 3,5 A over køretøjsbelastningen. Da sikringen også sikrer strømkredsen for generatorregulatoren, oplades batteriet ikke længere, hvis sikringen er defekt.

I så fald kan 10 A-sikringen udskiftes med en 15 A-sikring. Forinden skal elsystemet dog kontrolleres med hensyn til kontakt og kortslutninger.

Advarsel:

Anvendelse af en sikring på mere end 15 A kan medføre skader i bilens ledningsnet.

Bulletin