

## **Mazda Model 5 Konstruktionsår fra 2005 til 2010 Motor 2,0 Diesel (RF-Turbo) 105 KW**

### **Motoren går i stå**

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan reguleringsventilen for brændstoftryk være årsagen. Desuden kan der indgå et sporadisk effekttab og dårlig startadfærd i kold tilstand i problembeskrivelsen. I dette tilfælde skal reguleringsventilen udskiftes (se fig. 1) Denne kan fremskaffes under nummeret 294009-0120. Ventilen sidder i den bageste del af huset for højtrykspumpen (se fig. 2).



Fig. 1

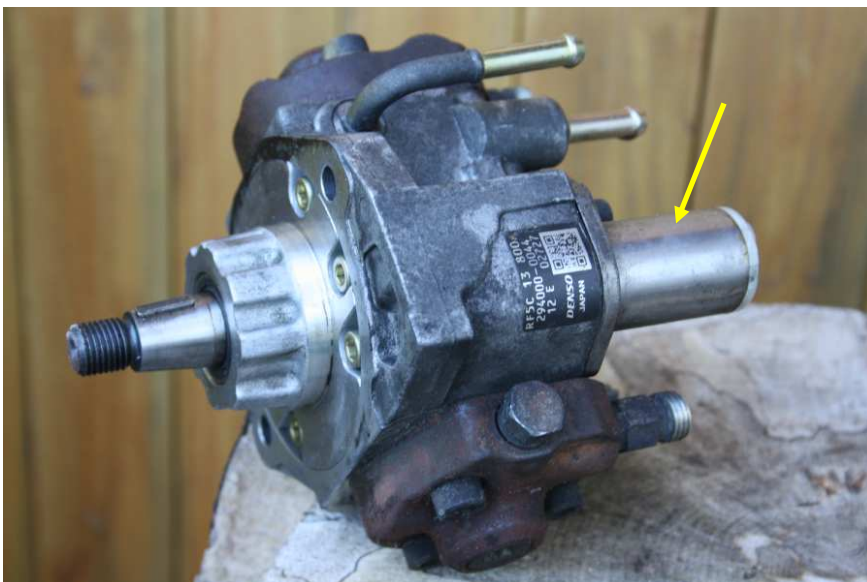


Fig. 2