



MCC Smart Smart City, Cabrio, Fortwo Årgang 1998 – 2003 med 40 kW motor

Batteri afladet

Hvis der er problemer med, at batteriet aflades, kan fejlen ligge i instrumentbrættet. Til fejl diagnose skal instrumentbrættets typebetegnelse og hvilestrømsforbrug kontrolleres. Er der tale om et instrumentbræt med typebetegnelsen V016 – V019, og er det målte hvilestrømsforbrug større end 50 mA, skal instrumentbrættet skiftes ud.