



BULLETIN

Mercedes A-klasse (168) Årgang: 1998 til 2005 Motorkode: 166.940 Alle modeller fra stelnr.: 427253

Motoren har fejltændinger og effekttab i accelerationsfasen.

Hvis den ovennævnte fejl reklameres, kan årsagen være en eller flere defekte tændspole(r).

Kunden kan eventuelt også reklamere andre ting, som f.eks. dårlig startadfærd, urolig tomgang, og at motoren tager gassen dårligt under acceleration.

I disse tilfælde kan revnedannelser på tændspolerne pga. alt for stor varmepåvirkning og fugtighed have forårsaget fejlfunktionen eller defekten.

Kontroller tændspolerne for revnedannelser og tændspolekabelbundtets isolering og udskift evt. de defekte komponenter.

Hertil tilbydes en ændret tændspole.

Reservedelsnr. 000 150 1380

Ved reparationen skal herudover følgende tilbehørsdele kontrolleres:

afdækning, kølelegeme, holder til afdækningen, holdeskruer (2 stk.).

Ved afmontering af tændspoleenheden skal du være opmærksom på, at den skal trækkes lodret opad, der må hverken drejes eller lirkes.