



Mercedes Benz C-klasse (W202)

Tankmåler viser forkert

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en gennemslidt eller afbrudt el-ledning. I dette tilfælde er det ledningen til tankmålerens venstre signalgiver. Det defekte sted findes omkring afdækningen på tankens underside.

Du skal gøre følgende:

- Afmonter afdækningen på venstre tanksignalgiver og kontrollér ledningen.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal bagsædet afmonteres.
- Frilæg ledningen under tæppet ved at løsne tapen.
- Klip ledningen over på det defekte sted.
- Afisolér ledningsenderne i ca. 10 mm længde og saml dem med en CWT-loddemuffe (best.-nr. 8KW 744 888-003). Udlign det manglende stykke ledning ved at trække lidt i ledningen.
- Kontrollér, at gummityllen på ledningsgennemføringen til kabinen sidder korrekt og korriger om nødvendigt.
- Fastgør ledningen igen med et nyt stykke tape.
- Monter bagsædet igen.

Bulletin