



## **Mercedes Benz**

### **Type W 124, 129, 140, 202, 210 med motor 104**

### **Type W 129, 163, 202, 208, 210 med motor 112, 113**

### **Type 170 med motor 112**

#### **Dårlig motorgang**

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være fugt. Fugten trænger ind i krumtapaksfølerens stikforbindelse og forårsager derved en dårlig motorgang. Desuden kan fejlkode P 0335 være gemt. I dette tilfælde skal der monteres et reparationssett. Sådan gør du:

- Træk stikket af krumtapaksføleren.
- Åbn isolationsslangen.
- Skær kablerne over ca. 120 mm fra stikket.
- Afisolér kabelenderne fra motorkabelsættet.
- Forbind ved hjælp af CWT-loddesamlere (Hella art. nummer 8KW 744 888-003) kabelenderne fra motorkabelsættet med dem fra reparationssettet (vær opmærksom på kabelfarverne!).
- Vikl isolerbånd om ledningssættet.
- Kontrollér krumtapaksfølerens kontakter for fugt og korrosion, tør evt. kontakterne med trykluft, eller udskift føleren, hvis der er tegn på oxidation.
- Sæt stikket på føleren.
- Kontrollér motorens gang.
- Slet fejlhukommelsen.

Bulletin