



Mercedes Benz model W 210 med motorerne 602.982, 604.91, 606.9, 611.9
Mercedes Benz model W 202 med motorerne 604.91, 611.96
Mercedes Benz model W 140 med motoren 606.9

Fejlkode 1482 (glødesluttrin defekt) i fejllageret

Hvis ovennævnte fejl er registreret i fejllageret, kan årsagen være ledningsforbindelsen mellem glødesluttrin og motorstyreenhed.

Ledningen (signal, stelforbindelse og forsyningsspænding) skal derfor kontrolleres for eventuel løs forbindelse, afbrydelser, overgang til stel eller kortslutning mod plus. Er ledningsforbindelsen i orden, skal glødesluttrinnet kontrolleres og evt. udskiftes.

Bulletin