




## **Mercedes Benz M-klasse (W163) Type 163.136/154/172. A fra 057949 til 085961**

### **Motoren starter ikke**

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt transponderspole. Denne situation opstår hyppigere ved lave temperaturer. Desuden kan fejlkoderne P1570 og B1703 være gemt. I så fald skal datoen på transponderspølen kontrolleres. Ligger datoen før uge 49-1998, skal spølen udskiftes.

Sådan gør du:

- Clips afdækningen (2) til højre for ratstammen af.
- Afmonter skruerne til ratstammebeklædningen (1).
- Tag ratstammebeklædningerne (3 og 4) af.
- Skub styreenheden (8) ud af holderen til tændingskontakten (6).
- Løsn stikforbindelsen (7).
- Tryk transponderspølen (9) af tændingskontaktens bøsning ved hjælp af en lille kile (5).
- Tag styreenheden med transponderspølen af.
- Monter den nye spøle med styreenhed og fastgør delene igen i omvendt rækkefølge.
- Slet fejlkoder.
- Kontroller at systemet fungerer.

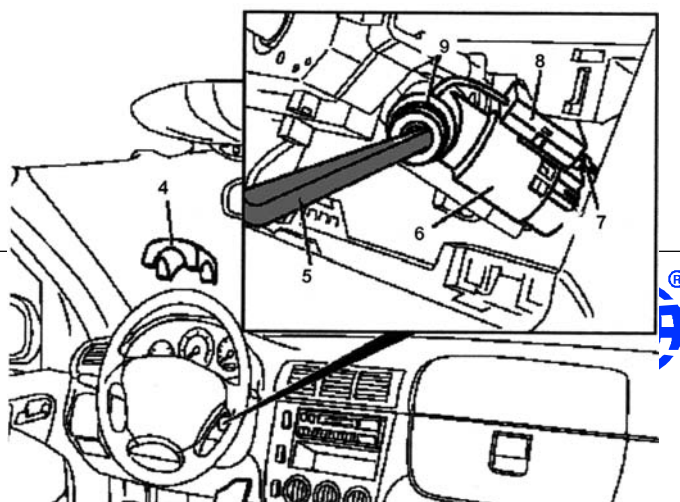

Bulletin