



## **Mercedes Benz M-klasse (W163) Type 163. .... A fra 145273 Type 163. .... X fra 708319**

### **SRS-kontrollampen lyser**

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt kontakt til sideairbaggene. En defekt stiklåsning på airbag-enheden (se figuren) er årsag til denne tilstand. Desuden kan følgende fejlkoder være gemt:

- B 1867 (tændladning, airbag forrest til venstre)
- B 1869 (tændladning, airbag bagest til venstre)
- B 1871 (tændladning, airbag forrest til højre)
- B 1873 (tændladning, airbag bagest til højre)



Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Slet fejlkoderne med en diagnosetester
- Afmonter sidebeklædningen
- Åbn menuen "Måleværdier/parametre" i diagnosetesteren
- Vælg underpunktet Airbag/tændingskredsløb
- Vrik med stikket og hold øje med værdierne. Hvis værdierne ændrer sig, skal stiklåsen udskiftes.