



## ***Mercedes C-klasse (W203) Type: C320 Modelår: 2000 til 2006***

### **Batteriafladning pga. for høj hvilestrøm**

På de ovennævnte modeller kan problematikken for det fuldafladede batteri udløses af en fejlfunktion i sædeindstillingsstyreenheden. Der kunne delvis måles en hvilestrøm (fejlstrøm) op til 1,2 ampere.

Til dels fungerer sædeindstillingen endnu.

En mulig årsag hertil kan være fejlfunktionen af sædeindstillingsstyreenheden, som sidder under førersædet. En anden grund til fejlen kan være fugtighed i hhv. kabinen eller sædeindstillingsstyreenheden. I det konkrete tilfælde var der en smule korrosion i stikområdet.

Råd:

I dette tilfælde var fejlen i sædeindstillingsstyreenheden. Bilfabrikanten anbefaler i dette tilfælde at udskifte begge sædeindstillingsstyreenheder.