



Mercedes Benz E-klasse W210 Med motor 602.982 (290 turbodiesel) produceret indtil 03/1997

Generatoren svigter

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at generatoren svigter, kan årsagen være en defekt kølevæsketemperaturkontakt. Hvis ledningen til klemme 61 kortslutter mod stellet, opstår ovennævnte fejl. Fejlen optræder i de fleste tilfælde først under varmkøringsfasen, eller når motoren er blevet varm. Til diagnosticering af fejlen skal ledningen til klemme 61 kontrolleres for stelforbindelse. Fejlen afhjælpes ved at udskifte generatoren og kølevæsketemperaturkontakten.

Bulletin

