



# BULLETIN

---

## **Mini BMW-Mini-Cooper Modelår: 11/2003 - 01/2004 Motorkode: W10 B16A Alle modeller uden navigationssystem**

### **Instrumenttavle med periodisk fejlfunktion**

Reklameres ovennævnte fejl ved disse modeller, er den mulige årsag en dårlig kontakt på 12 pin-multistikket på instrumenttavlen.

For at analysere fejlen skal instrumenttavlens 12 pin-multistik kontrolleres visuelt. Har multistikket en gennemsigtig afdækning, skal stikket udskiftes med den af producenten tilbudte ændrede udgave.

Herudover skal de elektriske kontakter/ledninger ved instrumenttavlen kontrolleres for korrekt stikforbindelse og korrekt ledningsføring.

Stikafdækning:  
Reservedelsnr. 61.13.8.365.906