



Opel Frontera B - årgang 1999-2001 med dieselmotor Y22DTH / X22DTH

Motor vanskelig at starte

Hvis der er problemer med at starte motoren, kan det skyldes, at brændstofledningerne på indsprøjtningssumpen er utætte. I givet fald trænger der brændstof ud fra tilførsels- og returledningen, eller der trænger luft ind i brændstofsystemet.

For at afhjælpe problemet skal kobberpakningerne på tilførselsledningen (3 stk.) og returledningen (2 stk.) udskiftes.

Det gøres på følgende måde:

1. Løsn hulskruen til brændstof-tilførselsledningen og skru den af. Fjern de gamle kobber pakningsringe og sæt nogle nye i. Sæt hulskruen i igen, og spænd den fast. Tilspændingsværdi: 15 Nm
2. Løsn hulskruen til brændstof-returledningen og skru den af. Fjern de gamle kobber pakningsringe og sæt nogle nye i. Sæt hulskruen i igen og spænd den fast. Tilspændingsværdi: 15 Nm

Bemærk:

De nye pakningsringe svarer til dem, der er indbygget i Opel Vectra B Diesel.

Bulletin