



## **Opel Omega B Fra modelår 1998**

### **Kontrollampe til airbag lyser**

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være, at der er en for høj kontaktmodstand i stikforbindelserne mellem airbagmodulet, ledningssættet til sædet og ledningssættet til karosseriet. I dette tilfælde kan producenten levere et reparationssæt. Sådan gør du:

- Tag batteriet ud, og vent 5 minutter, indtil kondensatoren er afladet.
- Løsn stikforbindelserne fra forsædet. Afmontér forsædet.
- Fjern isoleringsbåndet fra karosseriledningssættet.
- Skær karosseriledningssættet af 10 cm (mål fra stikket og bagud) fra stikket.
- Afisolér ledningsenderne fra ledningssættet og sæt ledningssamlere og krympeslangen på.

Ved crimpningen skal du sørge for, at der er en korrekt polaritet mellem karosseriledningssættet og reparationssættet! Reparationssættets stik har farverne brun og blå. **Tilslutning brun-brun, blå-hvid.**

- Crimp ledningen sammen og tætn herefter med krympeslangen.
- Vikl isoleringsbånd om karosserikablet og fastgør karosserikablet korrekt igen.
- Fjern betrækket til ryglænet/polstring.



- Frigør stikforbindelsen fra sideairbaggen og træk den ud.
- Fjern gammelt ledningssæt fra sideairbaggen.
- Sæt stikket fra reparationsledningssættet på airbagenheden og fastgør den.
- Læg ledningssættet korrekt og fastgør det med clips.
- Montér betrækket til ryglænet/polstring igen.
- Montér forsædet igen.
- Tilslut stikket fra airbagledningssættet til ledningssættet fra sædet.
- Tilslut ledningsstikket fra sædet til stikket fra karosseriledningssættet.
- Tilslut batteriet igen.
- Slet fejlhukommelsen.