



## **Opel Omega B fra og med årg. 1994 Opel Sintra fra og med årg. 1997 med motor X25XE, X30XE**

### **Dårlig motorgang, svingende tomgangshastighed, eftergivende bremseforstærkning**

Hvis problemet i en af ovennævnte bilmodeller er, at motoren kører dårligt, at der er udsving i tomgangshastighed, og at bremseforstærkningen giver efter, kan det skyldes, at der er en utæthed mellem EGR-ventiladapteren og luftindtag. Når pakningen sætter sig, trækker den sig sammen, hvilket bevirker, at de tre fastgørelsesskruer løsner sig. For at afhjælpe problemet skal skruerne spændes efter med en tilspændingsværdi på **8 Nm**. Det er ikke nødvendigt at udskifte pakningen.

Når fastgørelsesskruerne er blevet spændt, bør motoren varmes op til driftstemperatur og herefter køle af igen. Tjek, at tilspændingsværdien udgør 8 Nm.

Bulletin