



## **Opel Vectra B - fra produktionsår 1996**

### **Kablet til kølerventilatoren skurrer mod holderen under batteriet.**

Hvis der ved disse biler reklameres over, at der opstår elektriske problemer (svigt i kølerventilatoren), er et defekt kabel en mulig årsag. Kablet til kølerventilatoren kan i området under batteriet skurre mod en holder. På skurrestedet kan der ske en kortslutning til stel.

For at afhjælpe fejlen skal beskadigede kabler repareres, og ledningsnettet fikseres med en clips på holderen. Eventuelt sprungne sikringer skal ligeledes udskiftes.

Bemærk!

Kølerventilatorkablet bør under et eftersyn/værkstedbesøg kontrolleres og om nødvendigt fikseres med en clips, for at undgå, at der opstår beskadigelser.

Bulletin