



## **Opel Vectra-C, Signum, Zafira-B Motorkode Z22YH**

***Alle køretøjer op til konstruktionsår 02.2006***

### **Køretøjet starter ikke. Dårlig ydelse. Fejlkode P1405**

Hvis ovennævnte køretøjssymptomatik giver fejlkoden P1405 i aflæsningen, kan dette hænge sammen med en mekanisk fejl i AGR-ventilen.

I dette tilfælde skal AGR-ventilen afmonteres og testes. Følgende reparationsløsninger kan tages i brug, hvis det kan fastslås, at en ventiltap har sat sig fast. Ud over udskiftning af ventilen kan flg. arbejde foretages. Fra køretøjsproducentens side bliver der i produktionssammenhæng ikke længere indbygget AGR-ventiler fra motornummer 11444562 (02.2006->). Derfor bliver der i stedet for AGR-ventilen indbygget en afdækningsplade (OE.Nr:55562899). Dermed skal motorstyreenheden programmeres på ny og/eller "funktion AGR-ventil" skal deaktiveres.

Styreenhedens software må kun aktualiseres af en autoriseret forhandler.