



Peugeot 307 **Alle modeller med HDI-motor**

Advarsels- og kontrollamper i instrumentbrættet begynder at lyse uden grund, fejlkoder i fejlhukommelsen, pærer springer, instrumentvisninger svinger.

Hvis der for disse biler reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være en for høj generatorspænding. Ved fejlagnosticeringen skal generatorspændingen kontrolleres med og uden belastning, i tomgang og ved forhøjet motoromdrejningstal. Hvis spændingen overstiger den af producenten foreskrevne værdi, skal generatoren udskiftes. I forbindelse hermed skal hele belysningssystemet kontrolleres, og defekte pærer udskiftes.

Alle systemers fejlhukommelser (motor, ABS, osv.) skal udlæses og eventuelle, gemte fejl, der har relation til overspændingen, slettes.

Bulletin