



## **Renault Megane** **Alle biler med nyt instrumentpanel**

### **Defekt tankmåler**

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt kontaktbro. Det ytrer sig ved, at tankmåleren bliver stående på nul (nyt instrumentpanel, se fig 1). I så fald skal der etableres en bro på forbindelsesstikket R 34 (se fig. 2) mellem benene A8 og A9.



Fig. 1

Det befinder sig i relæ- og sikringsboksen (i førersiden, forrest i motorrummet). De nøjagtige tilslutninger kan ses i ledningsdiagrammet (se fig. 3). Kontaktbroen kan fås hos producenten.

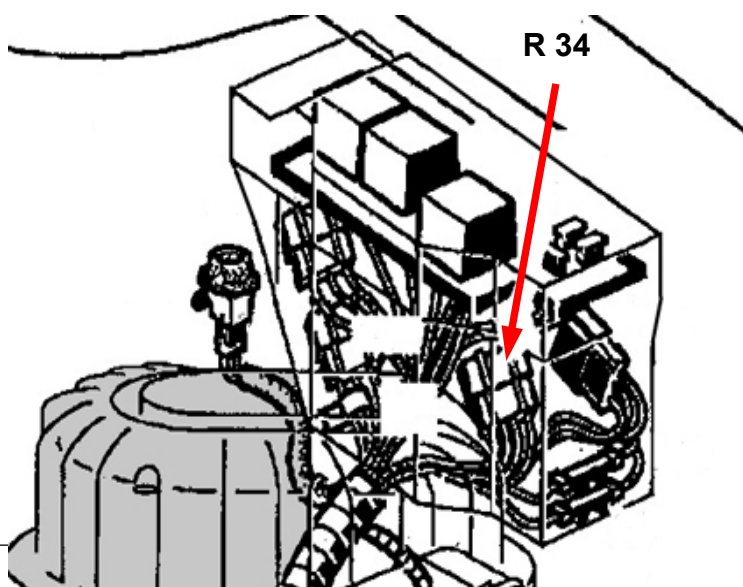




Fig. 2

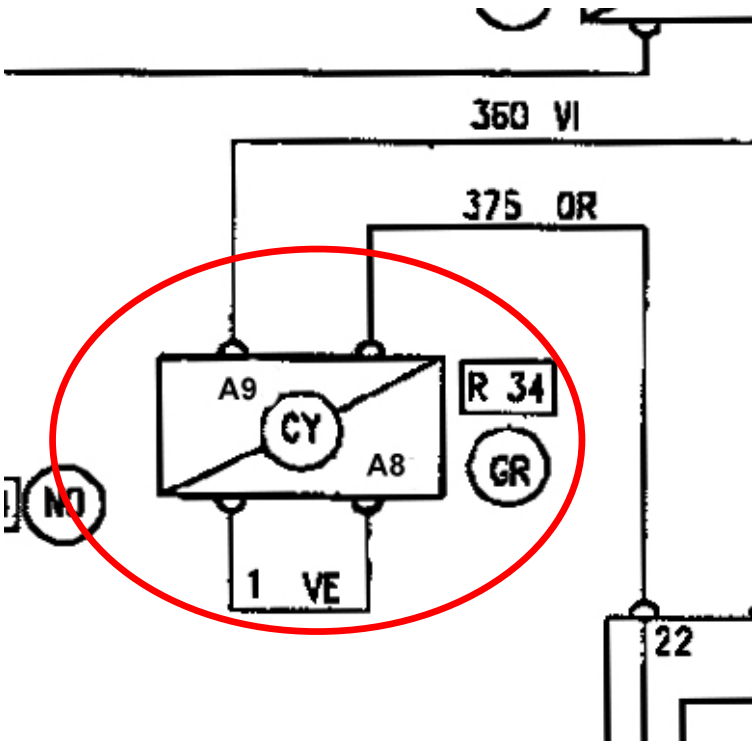


Fig.. 3