



## **Rover 45**

### **Alle modeller produceret fra 1999**

#### **Motor har tændingsfejl og/eller tager dårligt imod gassen**

Hvis der ved disse biler klages over, at motoren har tændingsfejl og/eller tager dårligt imod gassen, kan et beskadiget kabel til tændspolerne være en mulig årsag. På grund af forkert montering af den øverste motorafdækning (over tændspolerne) fastklemmes og beskadiges kablet til tændspolerne.

Sådan gør du for at afhjælpe fejlen:

- Afmonter den øverste motorafdækning.
- Kontrollér kabelforbindelsen til tændspolerne for beskadigelse i det område, hvor den føres ind under afdækningen.
- Reparer beskadigede områder eller udskift ledningsnettet efter behov.
- Udlæg kablet forsvarligt og sørg for at sikre det mod nye beskadigelser.
- Monter den øverste motorafdækning igen.

**Bulletin**