



## Rover 45 – årgang 1999 til 2004

### Motoren har tændingsfejl

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en forkert føring af ledningsnettet til tændspolen. Ud over tændingsfejlene kan fejlen også vise sig ved, at motoren reagerer forsinket på gasgivning.

Dette problem viser sig især, når speederen trykkes hårdt ned (start, overhaling etc.). På fig. 1 er ledningsnettet klemt fast under motorafdækningen, hvilket kan ske, når afdækningen ikke er blevet monteret korrekt. I dette tilfælde skal du skrue afdækningen af og lægge ledningsnettet ind i holdeclipsen, så det ikke rager ud over kanten på ventildækslet (se fig. 2).

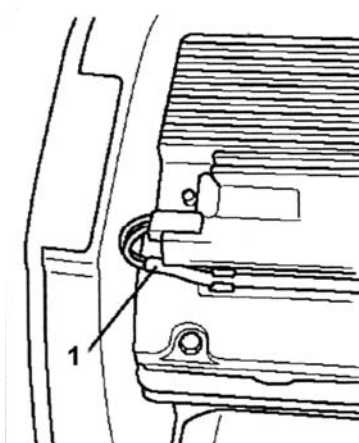


Fig. 1

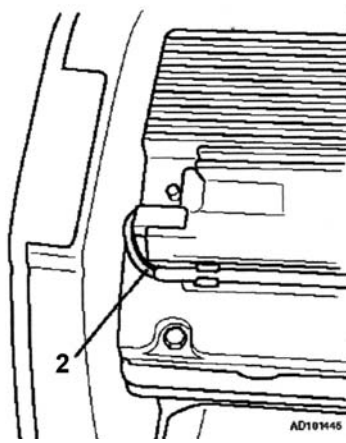


Fig. 2

Bulletin