



## **Saab 9-3 op til stelnr.: W2061707, X2005838**

### **Tilstoppet slange på aktivkulfiltret**

Følgende fejl kan opstå:

- Nedsat motorydelse
- Vibrationer ved acceleration
- Motor dør ud under kørsel - starter uden problemer efter nogle timer
- Tankur viser forkert
- Formforandringer på brændstoftanken

Årsagen til fejlen kan være en slange på aktivkulfiltret, som ligger forkert og har et knæk. Knækket blokerer gennemløbet i slangen og fører til ovennævnte fejl, som ikke nødvendigvis sættes i forbindelse med et knæk på en slange. Fejlen afhjælpes ved at kontrollere alle slanger på aktivkulfiltret og om nødvendigt udlægge dem rigtigt.

Kan der konstateres formforandring på brændstoftanken, skal også brændstofpumpen og tankmåleren kontrolleres.

Bulletin