



Saab 9 – 3 fra og med modelår 1998

Bagrudevisker svigter

Hvis problemet ved ovenstående biler er, at bagrudeviskeren ikke fungerer, kan årsagen være en løsnet møtrik på viskerarmen. Bevæger viskerarmen sig ikke ordentligt eller slet ikke, når bagrudeviskeren sluttes til, skal fastgøringsmøtrikkens tilspændingsmoment kontrolleres. Til det klappes dækkappen på bagrudeviskeren op. Kontroller at viskermotoren er i hvilestilling. Skru fastgøringsmøtrikken af, og bring viskerarmen i udgangsstilling. Gevindet på fastgøringsmøtrikken påføres Loctite, hvorefter møtrikken spændes til med et tilspændingsmoment på 8,5 Nm. Afprøv bagrudeviskeren.

Bulletin