



Saab 9-3 Cabriolet Produktionsår 1998-2001

Elektrisk kaleche standser under åbning/lukning.

Hvis der på disse biler reklameres over, at den elektriske kaleche standser under åbning/lukning, er en mulig årsag en dårlig stelforbindelse. Her drejer det sig om stelforbindelserne på hydraulikcylindrene. I dette tilfælde er fejlkoderne B2015 og B2016 gemt i fejlhukommelsen.

Du afhjælper fejlen ved at kontrollere stelforbindelsen på højre og venstre hydraulikcylinder og om nødvendigt reparere den. Saab kan levere et reparations sæt til reparation af stelkablet.

Den bageste del af kalechen skal løftes, for at du kan komme ind til hydraulikcylinderen. Efter reparation af stelforbindelserne skal fejlhukommelsen slettes.

