




Saab 9-3 Cabriolet Produktionsår 1998 - 2000

Svigt i den elektriske kaleche.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at den elektriske kaleche ikke fungerer, eller standser under åbningen eller lukningen, kan en defekt mikrokontakt til kalechelåsen være en mulig årsag. Samtidig kan fejlkoderne B2025, B2026, B2030, B2031 være gemt i fejlhukommelsen. Fejlen afhjælpes ved at udskifte mikrokontakten. Der sidder en mikrokontakt bag ved sidebeklædningen i højre og venstre side. For at kunne udskifte mikrokontakten skal den bageste sidebeklædning afmonteres.

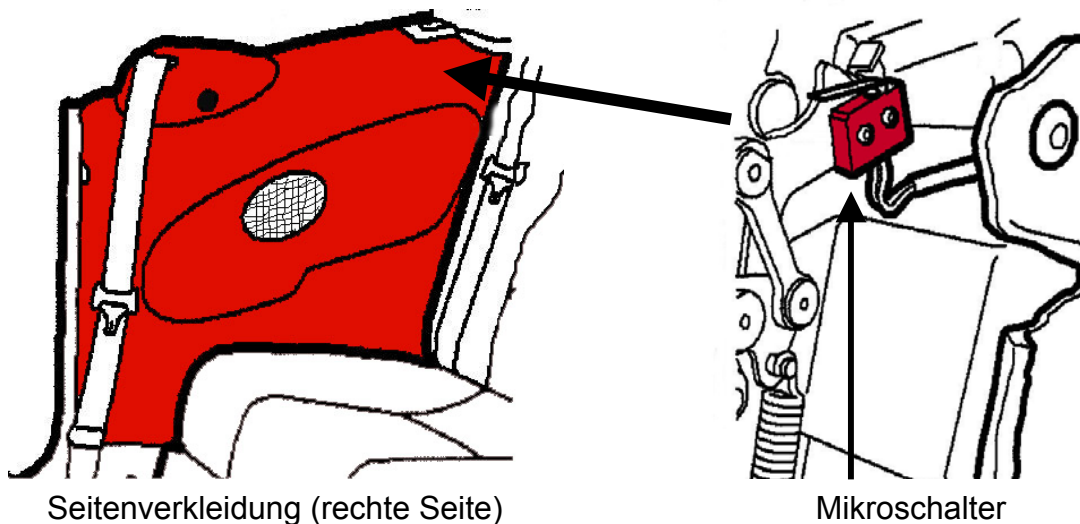

Seitenverkleidung (rechte Seite)

Mikroschalter