



Saab 9-3

Alle biler med 4-cyl. motor uden turbolader (B204i, B206i, B234i)

Problemer med motorgangen / dårlige køreegenskaber

Er der problemer med dårlige køreegenskaber eller dårlig motorgang, kan årsagen være en utæthed i indsugningssystemet. Fejlkilden er højst sandsynlig tætningen mellem indsugningsrøret og studsene til gasspjældet. Tætning kommer i stand ved hjælp af O-ring.

Problemet opstår ofte, hvis indsugningsrøret er blevet skilt fra gasspjældet. Efter samlingen sidder O-ringen skævt. Motoren trækker så falsk luft gennem utætheden, som ikke er blevet registreret af luftmassemåleren. For at undgå at O-ringen kommer til at sidde skævt, skal den smøres ind i syrefri fedt inden samlingen.

Bemærk:

Beskadigede eller deformede O-ringe skal udskiftes.

Bulletin