



Saab 9-5

Fejlmeddelelser i SID, funktionsproblemer med vinter/sport-kontakt

I disse biler kan det forekomme, at f.eks. fejlmeddelelsen "transmissionssystem overophedet" vises i SID (**S**aab **I**nfor-**m**ation **D**isplay), eller at der er problemer med vinter-/ sport-kontakten. Fejlen ligger muligvis i en dårlig stelforbindelse.

Kontroller stelforbindelsespunkterne G41S og G41P, som befinder sig bag radioen. Punktet G41S i venstre side midt for knæbeskyttertraversen og punktet G41P i højre side midt for knæbeskyttertraversen. De tilsluttede massekabler skal være faste og må ikke være oxiderede.

Bulletin