



## **Saab 9-5 til og med stelnummer W 3087635 el. X3005081**

### **Dårlig stelforbindelse**

Hvis kunden klager over, at der forekommer funktionsforstyrrelser eller udfald i venstre forlygte, forlygterelæ, forlygtevisker, horn, i motoren og relæet til køleventilatoren, i vaskepumpen eller i niveauføleren, kan problemet skyldes en dårlig stelforbindelse. Denne stelforbindelse (G 30) befinder sig i motorrummet foran venstre hjulkasse. Det er muligt, at isoleringen her sidder i klemme og skaber dårlig stelforbindelse.

For at afhjælpe fejlen skal stelforbindelsen løsnes, og den klemte isolering fjernes.

**Bulletin**