



Subaru Impreza 2,0 L Fra produktionsår 12.2000 Med motorkode EJ 201

Motorkontrollampe lyser

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt geartomgangskontakt. Følgende fejlkoder kan være gemt: P0301, P0302, P0303, P0304. Disse fejl gemmes, når der if. med cylindrene registreres flere fejltændinger. I dette tilfælde skal fejltændingerne for hver cylinder kontrolleres med en diagnosetester. Arbejder tændingssystemet imidlertid fejlfrit, skal geartomgangskontakten udskiftes (se billede).

