



Volvo V70 Byggeår 1997 - 2000 Med 2,4 l motor (B5244S2)

Manglende bremsekraftforstærkning, dårlig motorgang.

Hvis der på disse biler reklameres over, at bremsekraftforstærkningen mangler, og at motorgangen er dårlig, kan årsagen være en defekt vakuumslange. Det drejer sig om vakuumslangen til bremsekraftforstærkeren. Under luftfiltret findes der et forbindelsessted i vakuumslangen, hvor slangen kan løsne sig. Du afhjælper fejlen ved at sætte vakuumslangen på forbindelsesstykket igen og sikre den med et spændebånd mod at kunne rutsje af igen.

Luftfilterkassen skal afmonteres for at komme ind til forbindelsesstykket.

Derefter skal fejlhukommelsen udlæses, og fejlregistreringer, som har forbindelse til det ovennævnte problem, skal slettes.

Bulletin

