



## **VW Bora - alle modeller til august 2000**

### **ABS-advarselslampen lyser**

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være kontaktproblemer for de bageste hjulomdrejningstalsfølere.

Defekte beslag til ABS-stikforbindelserne kan få følerne til at løsne sig på grund af vibrationer, og det resulterer i ovennævnte fejl. I så fald skal beslagene i begge sider kontrolleres. Hvis beslagene er for løse, kan de trykkes let sammen (ca. 2-3 mm) og derved øge trykket på stikforbindelserne.

Desuden kan ledningerne i nærheden af stikforbindelsen fastgøres med en kabelbinder. Når disse foranstaltninger er gennemført, slettes fejlhukommelsen og det kontrolleres, at ABS-systemet fungerer fejlfrit.

**Bulletin**