



VW Bora

Produktionsår fra 09.01.2001 til 03.02.2003

Airbagkontrollampen tændes

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en ledning, hvor isolationen er slidt igennem. Er dette tilfældet, gemmes fejlen "Tændsats Airbag/selestrammer – Kortslutning til stel" i fejlhukommelsen. Sådan gør du for at finde fejlen:

- Udlæs måleværdiblokken med en diagnosetester. Dette gøres for at kontrollere, om fejlen rent faktisk foreligger.
- Hvis fejlen ikke foreligger, skal du forsøge at simulere fejlen. Dette gør du ved at rykke i forsæderne samt belaste og indstille ryglænene og flytte sæderne frem og tilbage indtil anslagspunkterne.
- Hvis fejlen ikke kan simuleres på denne måde, skal ledningerne til airbag-enhederne kontrolleres for beskadigelser. Hold her især øje med gennemslidte steder. De kan dukke op omkring sædeindstillingen.
- Hvis du finder et gennemslidt sted, skal du reparere det med isolerbånd. Om nødvendigt skal der føres og fastgøres nye ledninger.
- Slet derefter fejlhukommelsen.