



VW Passat 1.8 T (B5) Motorkode ANB Produktionsår fra 1999 til 2000

Dårlig motorgang

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en eller flere defekte tændspoler. Kunden kan eventuelt også reklamere over andre ting, som f.eks. startproblemer, dårlig tomgang, og at motoren tager gassen dårligt under acceleration. I dette tilfælde skal tændspolen/tændspolerne udskiftes. Utilstrækkelig isolering af tændspolernes ledningsnet kan også medføre sådanne fejl.

Vi anbefaler derfor, at der også monteres ændrede ledningsnet. Ved afmontering af tændspolen/tændspolerne skal du være opmærksom på, at de skal trækkes lodret opad, når du trækker dem af. Hvis tændspolen sidder fast, må du ikke overdreje dem eller forsøge at vippe dem op (tændrørene bliver ødelagt).

Reservedel: Tændspole (Hella-nr.: 5DA 006 623-771)

Bulletin