



VW Polo **Type: 6N1 | 6NF** **Årgang 1994**

Kabineblæseren fungerer ikke

Hvis blæsermotoren i ovennævnte biler svigter, kan det skyldes en gennembrændt formodstand.

Vand der trænger ind mellem pollenfilterindsatsen og vandkassens tætningsflade, kan få blæsermotoren til at fryse til ved lave temperaturer. Som følge heraf brænder formodstanden over, når blæseren tændes. Sørg for, at vandkassens tætning bliver kontrolleret i forbindelse med udskiftningen af formodstanden. Vær især opmærksom på udragende pakninger, voksrester, deforme pakninger og løse forskruninger.

Bulletin