



VW Polo (6N2) Indtil produktionsår 2002

Svigt i de elektriske rudeløftere.

Hvis der på disse biler reklameres over, at de elektriske rudeløftere svigter, kan årsagen være en defekt rudeløftermotor. På grund af et for højt drejningsmoment fra rudeløftermotoren sætter ruden sig fast i slutpositionen, og motoren blokerer. Dette giver skader på tandhjulene i rudeløftermotoren. Fejlen afhjælpes ved at udskifte rudeløftermotoren. De nye rudeløftermotorer har et reduceret drejningsmoment og forbedrede tandhjul. På biler fra marts 2001 (fra stel-nr.: 6N1 265 908) monteres de ændrede rudeløftermotorer fra fabrikken.

Bulletin

