



VW **Polo (6N)**

Motor starter ikke

Det kan forekomme, at motoren ikke vil starte på grund af en defekt tændingskontakt. Fejlen opstår, fordi kontaktrykket i klemmerne 50 og 15 i tændingskontakten er for svagt, eller fordi tilslutningsstikkets føring er utilstrækkelig.

Siden 02.01.2001 er afbryderne blevet modificeret både som standardudstyr fra fabrikken og som original reservedel. De modificerede afbrydere kan kendes på fabrikationsdatoen. Den 4-cifrede talkode angiver produktionsdag og år (f.eks. 0021 = 2. dag 2001).

Ved montering af en ny tændingskontakt skal du passe på, at rattet ikke sætter sig på tværs, når det trækkes fra ratstammen, idet blinkerknasten kan blive beskadiget. Det anbefales derfor at tage fat bag rattet med fingerspidserne, når du trækker det af. Når du monterer den nye tændingskontakt skal du sørge for, at denne befinder sig i samme stilling som låsecylinderen. Læs anvisningerne fra bilens producent, inden du afmonterer rattet eller airbag-enheden.

Bulletin