



VW Polo (6N2) **Alle modeller indtil produktionsår 2002**

Motoren kan ikke startes.

Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren ikke kan startes, kan årsagen være tændingskontakten. I dette tilfælde kan der være kontaktvanskeligheder ved klemme 15 og 50 i tændingskontakten. Et yderligere problem er en dårlig føring af tilslutningsstikket på tændingskontakten. Fejlen afhjælpes ved at montere en ny, forbedret tændingskontakt. Sørg for, at der kun monteres kontakter efter produktionsdato 0021 (dag/dag/dag/år = dag 002 i 2001). Produktionsdatoen er trykt på tændingskontakten.

Bulletin

