



## **VW Sharan fra produktionsår 04/2000 med pumpedyse TDI-motor**

### **Oliekontrollampen lyser for tidligt**

Hvis der for disse biler reklameres over, at oliekontrollampen lyser i bestemte køresituationer eller efter længere strækninger, selv om oliestanden på oliemålepinden befinder sig mellem minimum og maksimum, kan en for følsomt reagerende motorstyreenhed være en mulig årsag. På grund af for snævre tolerancer kan minimumværdien blive nået og advarselslampen tændt.

Fejlen afhjælpes ved at montere en afstandsring mellem bundkarret og oliestandsføleren. Den fås med nye, længere skruer på alle autoriserede værksteder.

#### **Bemærk,**

Fra uge 45-2002 monteres der standardstyreenheder, der er ændret. Montering af afstandsringen er derefter ikke længere påkrævet. De nye styreenheder kan ikke anvendes til biler, der ligger **før** ændringen.

Bulletin