



VW T4 med ABS op til årgang 04.2000

Slidindikator for bremsebelægning lyser konstant

Ved ovennævnte køretøjer kan det forekomme, at kontrollampen lyser konstant, fordi slidkablet til bremsebelægningen i ABS-ledningsbundtet er for kort eller forkert påsat (se fig.). Køretøjer med 15 tommer chassis har ét kabel (foran til venstre), og køretøjer med 16 tommer chassis har to kabler (foran til venstre og højre) til slidindikatoren for bremsebelægning. Når du reparerer eller forlænger kablerne, skal du være opmærksom på, at kabellængden skal afpasses ved fuldt styreudslag. Det er også vigtigt, at reparationsstedet tættes af mod indtrængning af vand (krympeslange, vævsforstærket tape, el.lign.).



Bulletin