



## VW Tiguan Alle biler med modelår 2009

### Motoren kører stadig efter at tændingen er slukket.


Reklameres ved disse modeller at motoren fortsætter med at køre efter at tændingen er slukket, er årsagen muligvis en defekt i relæ 2 (motorstyring). Relæ 2 befinder sig i sikringskassen/ relæpladen (motorrum).

Relæet er placeret således i sikringskassen. (se billede 1/ pil).

Muligvis meldes fejlkoden 00576.  
Denne fejlkode betyder det samme som "Forsyningsspænding til kørestrømkreds".

Hertil tilbydes et ændret relæ. Relæet har reservedelsnr. 7 M0 951 253 A.

Råd: Kontroller desuden stelforbindelserne. Dårlige stelforbindelser (lakrester, korrosion etc.) kan medføre spændingsproblemer i forbindelse med motorstyreenheden.

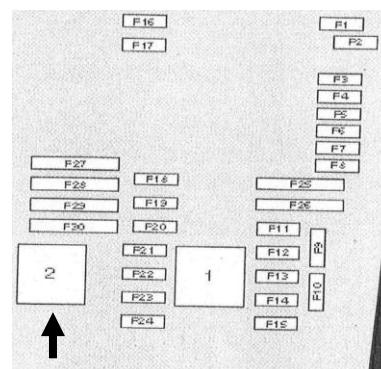

Figur 1.