



BULLETIN

VW Touareg (7P5) Årgang: 2012

Klemme 15 svigter periodisk

Årsagen til, at klemme 15 (plus via tændingen) periodisk svigter, er i dette tilfælde en defekt relæholder i hovedsikringsboksen.

Reparationsvejledning:

Kontroller produktionsdatoen for hovedsikringsboksen. Gælder kun hovedsikringsboksen (under førersædet) med følgende produktionsdato 25.11.2011.

- Udskift hovedsikringsboksen
OE-nr. 7P0 937 548F (ikke-hybrid)
OE-nr. 7P0 937 548G (til hybrid)

Hvis hovedsikringsboksen allerede er udskiftet i forbindelse med en aktion fra fabrikanten, er det angivet med en mærkat i reservehjulsbaljen og dokumenteret i servicehæftet.