



Jaguar X-Type fra fabrikationsår 2001

Sporadisk svigt af centrallåsesystemet via fjernbetjening

Ovennævnte fejl tyder på fejlfunktioner i centrallås styreenheden (CL – styreenhed).

OBS: Her kan en fastklemt støvhætte (se afbildning) også føre til svigt af centrallåsstyringen.

Facit: Hvis centrallåsesystemet kun fungerer mekanisk (via dørlåsen), kan det være, at støvhætten klemmer hhv. gennem manglende fjederforspænding efter udtrækning af tændingsnøglen ikke går tilbage i udgangsstilling. Det medfører, at centrallåsesystemet ikke mere reagerer på radiosignalet fra håndsenderen.

Afhjælpning: Smør støvhætten med et egnet smøremiddel. Hvis dette ikke mere er muligt, skal tændingslåsen udskiftes.

