

VW Polo Type: 6N2

Modelår: 1999–2001

Motorkode: AUC

Bosch-Motronic indsprøjtningssystem

Motorkontrollampe EPC lyser fejlkode 16955

Når der på ovennævnte køretøj vises fejlmelding „Stoplyskontakt ikke plausibel“, kan årsagen være en softwarefejl i styreenheden.


Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

- Udfør en selvdiagnose
- Kontrollér stoplyskontakt, strømforsyning, kabel-, og stikforbindelser.

Skulle EPC-fejllampen stadig lyse efter sletning af fejlen, kan man anvende følgende alternative procedure for at deaktivere denne.

- Slå tændingen til. Forbind stoplygtens plusklemme parallelt til køretøjets batteri med en afsikret hjælpeledning
- Træd derefter 10 gange på bremsepedalen med pauser på eksakt 3 sekunder
- Fjern hjælpeledningen
- Træd permanent på bremsepedalen i 3-5 sekunder.
- Udlæs og slet fejlhukommelsen
- Slå tændingen fra og til igen efter mindst 2 minutter

Har du udført alle skridt efter denne fremgangsmåde, skulle EPC-lampe ikke lyse mere.

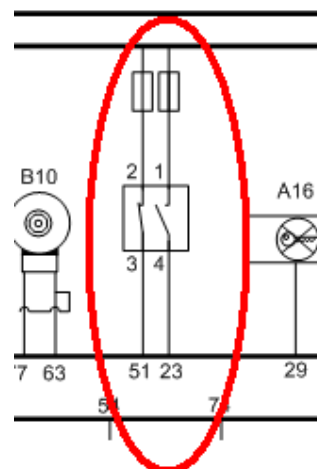

Bulletin