



Alfa Romeo 147 **årgang 02.2002 - 07.2002** **Alle versioner med højrestyring og ESP**

ABS/ESP-kontrollampe og visning på display lyser

Problemet kan skyldes softwaren i ESP-styringen kombineret med en forkert grundindstilling af bremsepedalkontakten eller en defekt bremsepedalkontakt. Softwaren i ESP-styreenheden analyserer signaler fra bremsepedalkontaktens dobbeltfunktion på pedalerne forskelligt. I nogle tilfælde tolker styreenheden dataene som fejl, og de registreres som „Fejl tryksensor“. Denne fejl opstår endnu hurtigere, hvis grundindstillingen for bremsepedalkontakten ikke længere er korrekt indstillet. I givet fald skal du gøre således:

- Slet fejlposteringen med diagnosetesteren.
- Løft bremsepedalen op, til du mærker et indgreb.
- Kontroller med bremsepedalen sluppet, at stoplygterne ikke lyser.
- Optræder fejlen fortsat, skal bremsepedalkontaktens funktion afprøves (begge kontakter i bremsepedalkontakten) og om nødvendigt udskiftes.

Fra juli 2002 er der indbygget en ny styreenhed med en anden software.

Bulletin