



Alfa Romeo Model 147 Konstruktionsår 2001-2010 Gælder alle benzinmotorer

Udeblivende motorstart

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan en defekt krumtapakselsensor være årsagen. Køretøjet kan ind i mellem ikke starte, og det gør ingen forskel, om motoren er varm eller kold. Diverse fejlkoder i fejllageret kan også være påpeget. På disse køretøjer er der indbygget en induktivsensor. Den kan relativt let testes ved en måling af modstand. Modstanden skal være på 900 Ohm. Hvis det ikke er tilfældet, skal sensoren udskiftes. Den kan bestilles engros med varenummer 6PU 009 146-631 (s. Abb.).

