



Audi 80 prod. 7/89 – 6/96 Motor: NG

Audi 90 prod. 7/89 – 6/92 Motor: NG

Audi 100 prod. 7/85 – 6/91 Motor: NF

Bankeføleren i 2,3 l - 5 cylinder- motoren er defekt



På ovennævnte motorvarianter kan der ske svigt i bankeføleren. Dette bemærkes ofte i form af et forøget brændstofforbrug og en reduceret motoreffekt, hvilket igen hænger sammen med tilpasningen af tændingstidspunkt og indsprøjtningsmængde vha. styreenheden. Der gemmes en fejlkode i styreenheden. Motorkontrollampen aktiveres på grund af systemet ikke. En svigtende eller defekt bankeføler kan diagnosticeres ved en kontrol af tændingstidspunktet eller udlæsning af fejlhukommelsen. Du finder yderligere henvisninger vedr. bankeføleren i vores Teknisk information om bankeføleren.

Under del-nr.:

6PG 009 108-081 (blåt stik, kabellængde 535 mm) og

6PG 009 108-091 (grønt stik, 740 mm kabellængde) tilbyder

Hella nu udskiftning i originalkvalitet.

Monteringsanvisning:

Overhold tilspændingsmomentet (20+/-5Nm). Anvend ikke fjederskiver eller spændeskiver.

Bulletin