



Audi A2, A3, A4, A6, A8, TT indtil modelår 2002

Airbag-kontrollampen lyser fejlkode: 00588 (førerairbag)

Hvis airbag-kontrollampen lyser i ovennævnte biler, og fejlkoden 00588 er registreret, kan dette skyldes tilsmudsede eller beskadigede kontakter i stikforbindelserne. I de fleste tilfælde er årsagen airbag-ledningsnettet i rattet eller returringen (se figur). Returringen og ledningsnettet skal udskiftes for at afhjælpe fejlen permanent. Stikkontakterne på returringens stik i bilen skal også udskiftes. Stikkontakterne skal være forgyldte og bør kun samles én gang for at undgå beskadigelse. Sørg for, at rattets ledningsnet ikke bliver fastklemt mellem airbag-modul og rat.

På de biler, der nævnes i det følgende, er der allerede monteret stikkontakter, der er optimeret fra fabrikken:

A2 fra stelnummer: 8Z 2N 017000
A3 fra stelnummer: 8L 2A 038000
A4 fra stelnummer: 8E 2A 150000
A6 fra stelnummer: 4B 2N 071000
A8 fra stelnummer: 4D 2N 004000
TT fra stelnummer: 8N 21 014300

Følg altid bilproducentens arbejdsanvisninger og sikkerhedsforskrifter ved arbejde på airbag-systemet!



A6