



Audi A 2

Vinduesregulator virker ikke efter gentagen brug (ca. 5 gange)

Motor til vinduesregulering virker ikke efter at være blevet aktiveret flere gange i træk. Dette skyldes en sikkerhedsafbryder. I styreenheden til døren er installeret en software, som beskytter motoren til vinduesregulering mod overophedning. Det betyder, at motoren efter gentagen brug – ca. 5 gange – ikke længere modtager noget aktiverings-signal fra styreenheden. Dette er ingen fejl, men derimod en beskyttelsesfunktion. Det vil ikke hjælpe at udskifte motoren til vinduesregulering. Efter en nedkølingsperiode arbejder systemet igen normalt. Bemærk, at den sidste temperatur-værdi gemmes af styreenheden, når tændingen slås fra. Derfor kan det forekomme, at vinduesregulatoren kun fungerer en eller to gange, efter at tændingen er blevet slået til (også efter længere tids kørepause). Denne pauseperiode regnes ikke med i nedkølingsfasen. Ved nyere modeller er en opdateret softwareversion installeret, som tager hensyn til pauseperioden.

Gør kunden opmærksom på, at dette ikke er nogen fejl, men tværtimod er en beskyttelsesforanstaltning.

Bulletin